

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente potrà riconsegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" [articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997].

IT



PAD-267

Pinza amperometrica digitale



Manuale d'uso

INDICE

1. ISTRUZIONI GENERALI.....	1
1.1 Misure di prevenzione e di sicurezza.....	1
1.1.1 Introduzione.....	1
1.1.2 Durante l'utilizzo.....	1
1.1.3 Simboli.....	2
1.1.4 Istruzioni.....	2
1.2 Manutenzione e pulizia.....	3
1.3 Sostituzione batteria.....	3
2. DESCRIZIONE.....	3
2.1 Familiarizzare con lo strumento.....	3
2.2 Display LCD.....	4
2.3 Tastiera numerica.....	4
2.4 Ganasce trasformatore.....	4
2.5 Terminali.....	4
3. SPECIFICHE TECNICHE.....	5
3.1 Specifiche generali.....	5
3.2 Specifiche per le operazione di misura.....	5
3.2.1 Corrente AC.....	6
3.2.2 Tensione DC.....	6
3.2.3 Tensione AC.....	6
3.2.4 Resistenza.....	6
3.2.5 Continuità udibile.....	6
4. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO.....	7
4.1 Misura corrente AC.....	7
4.2 Misura tensione DC.....	7
4.3 Misura tensione AC.....	8
4.4 Misura resistenza.....	8
4.5 Misura continuità.....	9

1. ISTRUZIONI GENERALI

Questo strumento è stato progettato sulla base della normativa IEC1010 riguardante i requisiti di sicurezza per gli strumenti elettronici di misura e le pinze amperometriche portatili.

Al fine di sfruttare al meglio l'apparecchio, è necessario leggere attentamente il presente manuale d'uso e rispettare le precauzioni di sicurezza dettagliate al suo interno.

1.1- Misure di prevenzione e di sicurezza**1.1.1 Introduzione**

- Questo dispositivo può essere utilizzato per la misura su impianti di categoria II, purché le tensioni non superino mai i 600V (AC o DC, tra fase e terra).
- Definizione delle categorie di sovratensione (si veda la pubblicazione IEC 664-1):

CAT I: circuiti della CAT I sono protetti da misure che limitano le sovratensioni transitorie a livelli bassi.

Esempio: circuiti elettronici protetti

CAT II: I circuiti della CAT II sono circuiti di alimentazione di apparecchiature o attrezzature portatili con sovratensioni transitorie di livello medio.

Esempio: apparecchiature e attrezzature portatili

CAT III: I circuiti della CAT III sono circuiti di alimentazione di apparecchiature elettriche con alte sovratensioni transitorie.

Esempio: impianti fissi o attrezzature industriali


CAT IV: I circuiti della CAT IV possono comprendere sovratensioni transitorie molto importanti.

Esempio: livello di erogazione di energia primaria

- Quando si utilizza la pinza amperometrica, l'utilizzatore deve rispettare tutte le normali norme di sicurezza inerenti:
 - la protezione contro i pericoli da corrente elettrica.
 - la protezione dell'apparecchio contro un utilizzo improprio.
- Per la vostra sicurezza personale, utilizzare solo le sonde di prova fornite in dotazione con lo strumento. Prima dell'utilizzo, verificare che esse siano in buone condizioni.

1.1.2 Durante l'utilizzo

- Prima di ciascuna operazione di misura, riscaldare lo strumento per almeno 30 secondi.
- Se il misuratore viene utilizzato vicino a un apparecchio che genera rumore, fare attenzione affinché il display non diventi instabile o indichi valori con grossi errori.
- Non utilizzare il misuratore né i cavi di prova se sembrano danneggiati.
- Utilizzare il misuratore solo in base a quanto specificato nel presente manuale; altrimenti la protezione fornita dal misuratore può venire compromessa.
- Al fine di evitare danni all'apparecchio, non superare i limiti massimi relativi ai valori d'ingresso indicati sulle tabelle delle specifiche tecniche.

- Verificare l'indicatore con le funzioni principali e, prima di effettuare qualsiasi operazione di misura, assicurarsi che sia impostato sulla posizione corretta.
- Prestare particolare attenzione quando si lavora con conduttori scoperti o con barre di contatto.
- Non misurare mai la corrente quando i cavi di prova sono inseriti nelle prese di ingresso.
- Il contatto accidentale con il conduttore può provocare scariche elettriche.
- Prestare attenzione quando si lavora con tensioni superiori a 60Vdc o 30Vac rms. Tali tensioni sono pericolose per le scosse elettriche.
- Non effettuare la misura della resistenza o della continuità su circuiti sotto tensione.
- Prima di passare da una funzione all'altra, scollegare i cavi di prova dal circuito sotto misura.
- Durante le operazioni di misura, tenere le dita dietro l'anello di protezione.
- Al fine di evitare risultati errati, sostituire la batteria quando il simbolo "  " appare sul display.

1.1.3 Simboli:

Simboli utilizzati in questo manuale e sullo strumento:



Attenzione: fare riferimento al manuale di istruzioni. Un utilizzo scorretto può danneggiare il dispositivo o i suoi componenti.



Terra



Questo strumento ha un doppio isolamento.



è possibile utilizzare la pinza anche con conduttori SOTTO TENSIONE

1.1.4 Istruzioni

- Prima di aprire lo strumento, scollegarlo sempre da qualsiasi fonte di corrente elettrica, perché essa può rovinare i componenti interni.
- Qualsiasi intervento di regolazione, manutenzione o riparazione sulla pinza amperometrica mentre è sotto tensione deve essere effettuato solo da personale appositamente qualificato, dopo aver preso in considerazione le istruzioni del presente manuale.
- Per "persona qualificata" si intende un addetto che abbia una certa familiarità con l'installazione, la costruzione e il funzionamento dell'apparecchio e con i rischi ad esso connessi. La persona è stata addestrata ed è autorizzata ad alimentare e scollegare i circuiti e lo strumento in conformità con le pratiche stabilite.
- Quando si apre lo strumento, ricordarsi che alcuni condensatori interni possono ritenere un potenziale pericoloso anche dopo che l'apparecchio è stato spento.
- Se si osservano eventuali guasti o anomalie, spegnere lo strumento e assicurarsi che venga utilizzato solo dopo essere stato controllato.
- Se il misuratore non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria e non stoccarlo in ambienti troppo caldi o con umidità troppo elevata.

1.2 - Manutenzione e pulizia



Al fine di evitare eventuali scariche elettriche e di danneggiare il misuratore, evitare che l'acqua penetri nell'alloggiamento. Rimuovere i cavi di prova e qualsiasi segnale di ingresso prima di aprire l'alloggiamento.


Pulire periodicamente l'alloggiamento con un panno umido e del detergente non aggressivo. Non utilizzare sostanze abrasive né solventi.

1.3 Sostituzione batteria




Al fine di evitare pericoli di natura elettrica o scosse spegnere la pinza amperometrica e scollegare i cavi di prova prima di togliere il coperchio del vano batteria

Seguire la procedura seguente:

- Quando la tensione della batteria scende al di sotto della gamma adeguata di funzionamento, il simbolo "  " appare sullo schermo LCD ed è necessario sostituire la batteria.
- Premere il tasto ON/OFF per spegnere il misuratore.
- Utilizzare un cacciavite per allentare la vite che fissa il coperchio del vano batteria. Togliere la batteria usata e sostituirla con una nuova da 3V CR2032.
- Riposizionare il coperchio e fissarlo con la vite.




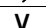
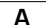


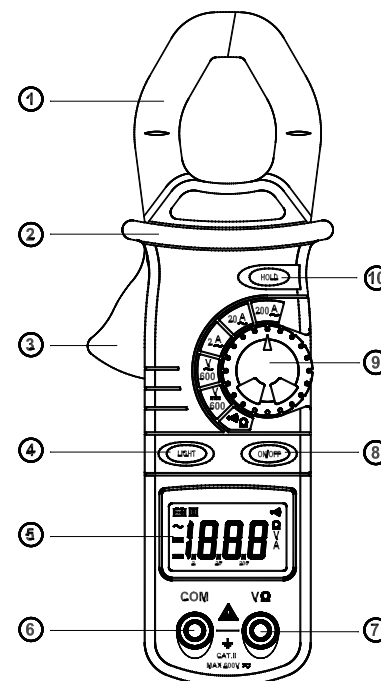

2. DESCRIZIONE


2.1 Familiarizzare con lo strumento



- 1- Ganasce trasformatore
- 2- Anello di protezione
- 3- Trigger apertura ganasce
- 4- Tasto ILLUMINAZIONE
- 5- Display LCD
- 6- Terminale COM
- 7- Terminale VΩ
- 8- Tasto accensione
- 9- Selettore rotante
- 10- Tasto DATA HOLD (blocco display)

2.2 Display LCD

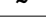	Indicazione batteria scarica
	Indicazione trattenimento dati
	Indicazione funzione continuità
	Indicazione misura tensione
	Indicazione misura corrente
	Indicazione misura Ohm
	Indicazione ingresso DC
	Indicazione ingresso AC
	Indicazione polarità negativa

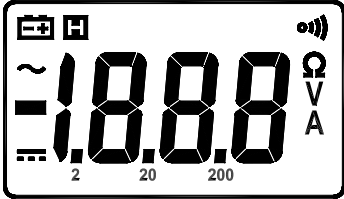

2.3 Tastiera numerica

Tasto DATA HOLD (ritenuta dati):

- Congela il display sul valore attuale e lo memorizza (breve pressione del tasto).
- Una seconda breve pressione riporta lo strumento in modalità normale.

Tasto Accensione:

- Questo tasto è utilizzato per accendere o spegnere il misuratore.

Tasto ILUMINAZIONE:

- Questo tasto è utilizzato per accendere la retroilluminazione. Dopo circa 5 secondi, la retroilluminazione si spegne automaticamente. Per riaccenderla, premere semplicemente il tasto ancora una volta.

2.4 Ganasce trasformatore

Rileva il flusso di corrente attraverso il conduttore.


2.5 Terminali

VΩ: terminale che riceve il cavo rosso per la misura della tensione, della resistenza e della continuità.

COM: terminale che riceve il cavo nero per la misura della tensione, della resistenza e della continuità come riferimento comune.


3. SPECIFICHE TECNICHE

3.1 Specifiche generali

- Condizioni ambientali: Categorie installazione II, 600V max. tra fase e terra
Grado di inquinamento: 2
Altitudine < 2000 m
Temperatura di esercizio: da 0 a 40°C, (<80% RH)
Temperatura di stoccaggio: da -10 a 60°C (<70% RH, senza batteria)
- Tensione MAX. tra i terminali e la messa a terra: 600Vrms.
- Velocità di campionamento: 2 volte/sec per i dati digitali
- Display:
Display LCD 3^{1/2} digit con lettura max. 1999.
Indicazione automatica funzioni e simboli.
- Selezione gamma: manuale.
- Indicazione fuorigamma: visualizzazione "1" sullo schermo LCD. Quando il valore di misura supera i 2000V lo schermo LCD visualizza "1" [gamma VAC e VDC].
- Indicazione batteria scarica: Il simbolo " viene visualizzato quando la batteria è al di sotto della normale gamma di funzionamento.
- Fonte di alimentazione: 3Vcc X 3, CR2032
- Indicazione polarità: il simbolo " - " viene visualizzato automaticamente.
- Diametro aperture ganasce: cavi Ø28mm.
- Dimensione massima conduttore: Ø28mm.
- Dimensioni: 194[L]×72[P]×35[H]mm.
- Peso: circa 200 gr (batteria inclusa).
- Accessori: Manuale d'uso. Cavi di prova. Custodia per il trasporto.

3.2 Specifiche per le operazioni di misura

Segni di riferimento allineamento

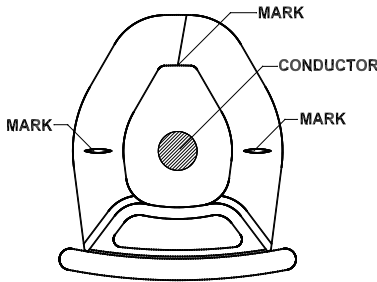

SEGNO DI RIFERIMENTO CONDUTTORE

- Al fine di garantire le specifiche di precisione del misuratore, posizionare il conduttore all'interno delle ganasce all'intersezione dei segni di riferimento indicati.
- Se il conduttore è posizionato altrove all'interno delle ganasce, considerare un errore max. aggiuntivo dell'1.5 %.
- Precisione: ±(% del valore di lettura + numero di cifre) da 18°C a 28°C (da 64°F a 82°F) con umidità relativa dell'80%.

3.2.1 - Corrente AC

Gamma	Risoluzione	Precisione
2A	0.001A	±[2%+5]
20A	0.01A	
200A	0.1A	

Frequenza: 50/60Hz

3.2.2 - Tensione DC

Gamma	Risoluzione	Precisione
600V	1V	±[1%+5]

Impedenza d'ingresso: 10MΩ

Tensione massima d'ingresso: 600Vdc o 600Vac rms.

3.2.3 Tensione CA

Gamma	Risoluzione	Precisione
600V	1V	±[1.5%+5]

Impedenza d'ingresso: 10MΩ

Frequenza: 40 ~ 400Hz

Tensione massima d'ingresso: 600Vdc o 600Vac rms.


3.2.4 Resistenza

Gamma	Risoluzione	Precisione
2kΩ	1Ω	±[1%+5]

Tensione di circuito aperto: inferiore a 700mV

Protezione sovraccarico: 250Vdc o 250Vac rms.

3.2.5 Continuità udibile

Gamma	Segnale sonoro continuità
	≤circa 50Ω


Tensione di circuito aperto: inferiore a 700mV

Protezione sovraccarico: 250Vdc o 250Vac rms.


4. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

- Se, per un periodo prolungato, la corrente sotto misura è superiore al valore selezionato è possibile che si verifichi un surriscaldamento potenzialmente compromettente per la sicurezza e il funzionamento dei circuiti interni.
- Non misurare correnti su conduttori ad alto voltaggio (>600V) al fine di evitare eventuali rischi di scarica e/o letture errate.


4.1 Misura corrente AC


 Accertarsi che tutti i cavi di prova siano scollegati dai terminali del misuratore

- Impostare il selettore rotante sulla gamma A~ desiderata.
- Con il trasduttore di corrente (ganascia) afferrare uno dei conduttori sotto prova.
- Assicurarsi che la ganascia della pinza sia perfettamente chiusa.
- Leggere il valore sul display.
- Quando viene visualizzata solo la cifra "1", significa che si è verificata una situazione di overrange ed è quindi necessario selezionare la gamma più alta.

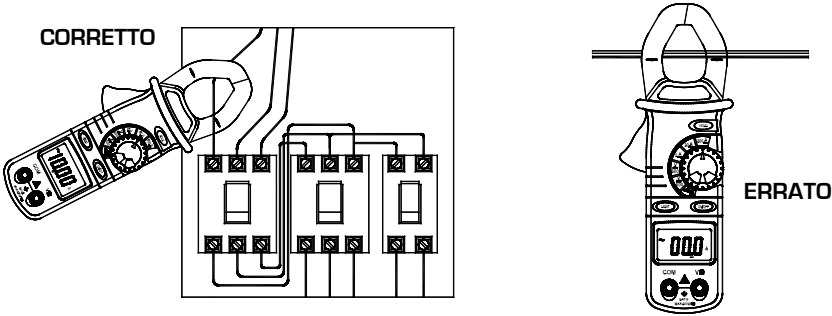

4.2 Misura tensione DC

 Tensione massima di ingresso della gamma VDC è 600Vdc. Al fine di evitare eventuali scariche elettriche e/o di danneggiare lo strumento, non tentare di effettuare delle misure che superano i 600Vdc.

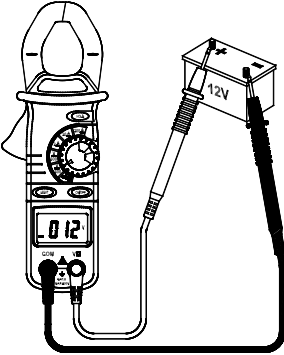


- Impostare il selettore rotante sulla gamma 600V~.
- Collegare i cavi di prova nero e rosso rispettivamente ai terminali COM e VΩ.
- Collegare i cavi di prova al circuito sotto misura e leggere il valore visualizzato.

4.3 Misura tensione AC



Tensione massima di ingresso della gamma VAC è 600Vrms. Al fine di evitare eventuali pericoli di scariche elettriche e/o di danneggiare lo strumento, non tentare di effettuare delle misure che superano i 600Vrms.

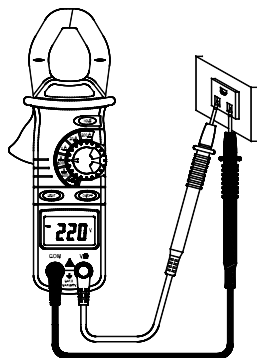


- Impostare il selettore rotante sulla gamma 600V~.
- Collegare i cavi di prova nero e rosso rispettivamente ai terminali COM e VΩ.
- Collegare i cavi di prova al circuito sotto misura e leggere il valore visualizzato.

4.4 Misura resistenza



Prima di effettuare la misura di qualsiasi resistenza sul circuito, togliere tensione al circuito sotto prova e scaricare tutti i condensatori.

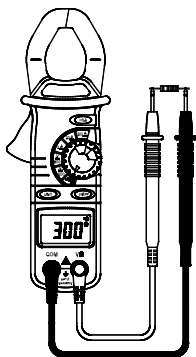

- Impostare il selettore rotante sulla gamma Ω.
- Collegare i cavi di prova nero e rosso rispettivamente ai terminali COM e VΩ.
- Collegare i cavi di prova al circuito sotto misura e leggere il valore visualizzato.

4.5 Misura continuità



Prima di effettuare qualsiasi misura sul circuito, togliere tensione al circuito sotto prova e scaricare tutti i condensatori del circuito stesso

- Impostare il selettore di funzioni sulla gamma Ω.
- Collegare i cavi di prova nero e rosso rispettivamente ai terminali COM e VΩ.
- Collegare i cavi di prova alla resistenza sul circuito sotto misura.
- Quando con il cavo di prova collegato al circuito il valore è inferiore a 50Ω, ci sarà una segnalazione sonora.

Nota: il test di continuità è disponibile per la verifica dell'apertura del circuito aperto o di un eventuale cortocircuito.

